



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

NOVAPOX UP – sintetski EMAJL obrada kupačih kade i bijele tehnike

UPUTSTVO ZA RAD

Komplet NOVAPOX UP-a od 1 kg dovoljan je za površinu kupaće kade od 4,5 m². Ukoliko se radi o manjim površinama potrebna je odgovarajuća manja količina premaza. Za 1m² emajlirane površine potrebno je oko 0,2 kg NOVAPOX UP-a. Pogodna temperatura prostora je 15 – 30 °C.

NOVAPOX EMAJL treba miješati u odgovarajućim težinskim odnosima (A : B = 4:1) . Umiješani premaz potrebno je ugraditi kroz 20 minuta na sobnoj temperaturi. Na sobnoj temperaturi premaz je suh na prašinu kroz 5 sati. Otvrđnjava nakon 1 dan, a u upotrebu se može staviti nakon 3 dana. Prostoriju treba osigurati od prašine (zatvoriti prozore i vrata). Poželjno je da se kada puni vodom nakon 3 dana. Prije prve upotrebe kade površinu dobro isprati topлом vodom. Kist i valjčić moraju biti potpuno suhi i dobro otprašeni. Prilikom rada paziti da se ne diže prašina i sa odijela ne otpadaju čestice. Površine koje se obrađuju moraju biti potpuno suhe i čiste (odmašćene i otprašene).

ČIŠĆENJE KADE

U kadu se najprije stavi 4 L vode, a zatim 1 L solne kiseline. Grubom četkom i otopinom solne kiseline oprati kamenac s kade. Oprez prilikom rada! Solna kiselina nagriza kožu, sluznicu i odjeću. Iz kade ispustiti otopinu solne kiseline i kadu dobro isprati tekućom vodom.

BRUŠENJE

Grubim brusnim papirom i abrazivnim sredstvima za pranje (VIM) obrusiti emajlirane površine kade dok površina potpuno ne izgubi sjaj. Ispiranjem tekućom vodom odstraniti abrazivno sredstvo i prašinu. Kadu osušiti.

OŠTEĆENJA

Ukoliko su emajlirane površine oštećene ili neravne, takva mjesta je potrebno izravnati epoksidnom masom za izravnavanje, koja se pripremi iz NOVAPOX UP-a i NOVAPOX PUNILA. Odvažu se i izmiješaju komponenta A (80 g) i komponenta B (20 g) NOVAPOX UP-a. Zatim se uz miješanje dodaje NOVAPOX PUNILO, dok se ne dobije gusta pastozna masa, koja ne puži s lopaticice.

Oštećena mjesta se izravnaju gumenom ili metalnom lopaticom. Slijedeći dan izravnana površina se obrusi i odstrani prašina usisavačem za prašinu. Na mjestima potpuno oštećenog emajla potrebno je površinu obrusiti do metalnog sjaja i obraditi temeljnom bojom za metal – NOVAPOX TEMELJNI.

OSTALE PRIPREME

Paziti da se nakon pripreme površine kada ne dira rukama, kako ne bi zamastili površinu i time smanjili prionjivost NOVAPOX UP-a. Rubove kade treba pažljivo obljepljiti ljepljivom trakom. Skinuti metalne dijelove s kade. Ukoliko se ne mogu skinuti obljepljiti ih ljepljivom trakom. Slavinu je potrebno osigurati plastičnom vrećicom, kako voda ne bi kapala po svježem premazu.

UGRADNJA – Umiješati komponentu B u komponentu A NOVAPOX UP-a i miješati drvenim štapićem oko 2 minute. Dobro izmiješani NOVAPOX UP izliti po površini i razvući gumenom lopaticom ili oštrim kistom. Zatim spužvastim valjčićem ujednačiti debljinu premaza valjanjem u svim smjerovima. NOVAPOX UP je potrebno na sobnoj temperaturi ugraditi kroz 20 minuta.

OBRADA BIJELE TEHNIKE

Površine bijele tehnike oprati abrazivnim sredstvima za pranje, brusnim papirom nahrapaviti površinu dok potpuno ne izgubi sjaj. Oštećena mjesta izravnati epoksidnom masom za izravnavanje. Prašinu odstraniti usisavačem za prašinu. Rubove i metalne dijelove obljepljiti ljepljivom trakom. Ukoliko je na mjestima potpuno skinut emajl potrebno je površinu očistiti do metalnog sjaja i obraditi temeljnom bojom. Detaljna uputstva pogledati kod obrade kupačih kada.

POTREBAN PRIBOR

- spužvasti valjčić za sintetske materijale, 1 L solne kiseline za skidanje kamenca
- vodobrusni papir 120, abrazivno sredstvo (VIM ili sl)
- štapić za miješanje, ljepljiva traka za obljepljivanje rubova kade
- gumena lopatica ili oštri kist, plastična vrećica za osiguranje slavine